

bmw
Bimeriu 530
456723 London

Дата
09.Feb.2018

При включении одна или обе фары не работают.

Модели, подверженные неисправности

- Все модели с ксеноновыми фарами.
- 5 Series (E39), 09/98-10/99.
- 7 Series (E38), 10/98-10/99.

Неисправность

- При включении одна или обе фары не работают.
- При выключении и повторном включении фар через 2 секунды, фары работают.

Причина

- Низкое напряжение к блоку управления фарами.
- Программное обеспечение самодиагностики фары.
- Неисправность блока управления фарами.

Способ устранения

Запасные части

Описание	Номер запасной части	Модель	Количество
Блок управления фарами	631.283.871.14	5 серия (E39)	1
Блок управления фарами	631.283.869.60	7 серия (E38)	1

Указание :При работе с системой ксеноновых фар опасайтесь ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. Будьте предельно внимательны.

Данные

автомобиля:


Номерной знак:

Модель: **BMW 7-series (E38) [94-02]**

Код двигателя: **44 8S 1 (M62)**

Год выпуска:

- Установите обновленное программное обеспечение для блока управления фарами (DIS CD версия 20.0 или выше).
- Если этими действиями устранить неисправность не удалось:
 - Убедитесь, что блок управления фарами отсоединен от электропитания.
 - Установите модифицированный блок управления фарами.
 - ->08/98 *Рис. 1* .
 - 09/98-> *Рис. 2* .

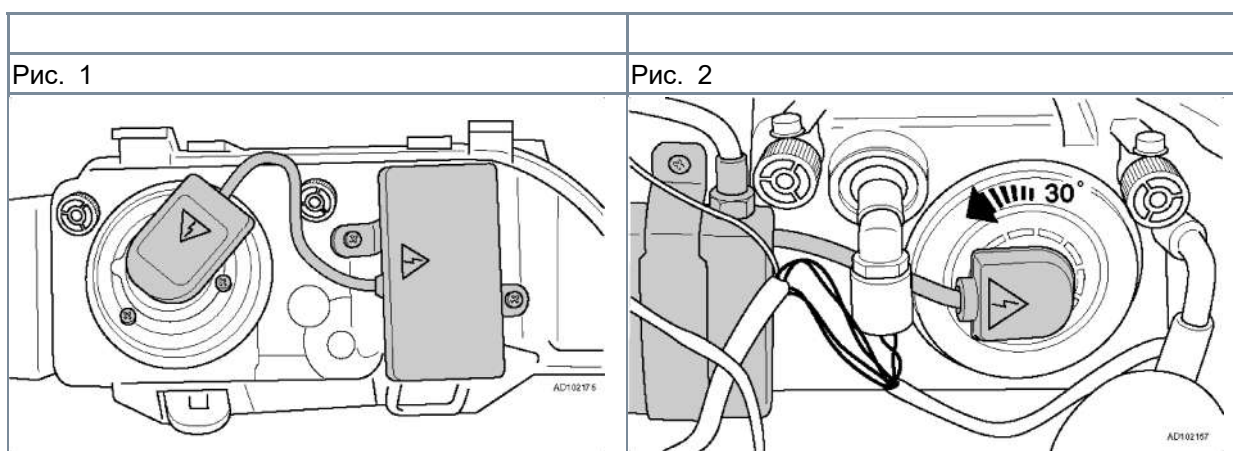

**Данные
автомобиля:**

Номерной знак:

Модель: **BMW 7-series (E38) [94-02]**

Код двигателя: **44 8S 1 (M62)**

Год выпуска: